


COMPARATIVA DE KITS

Mantenimiento menor BLA-899226 / Reconstrucción BLA-899079

BLACKMER | Despiece completo y contenido por kit

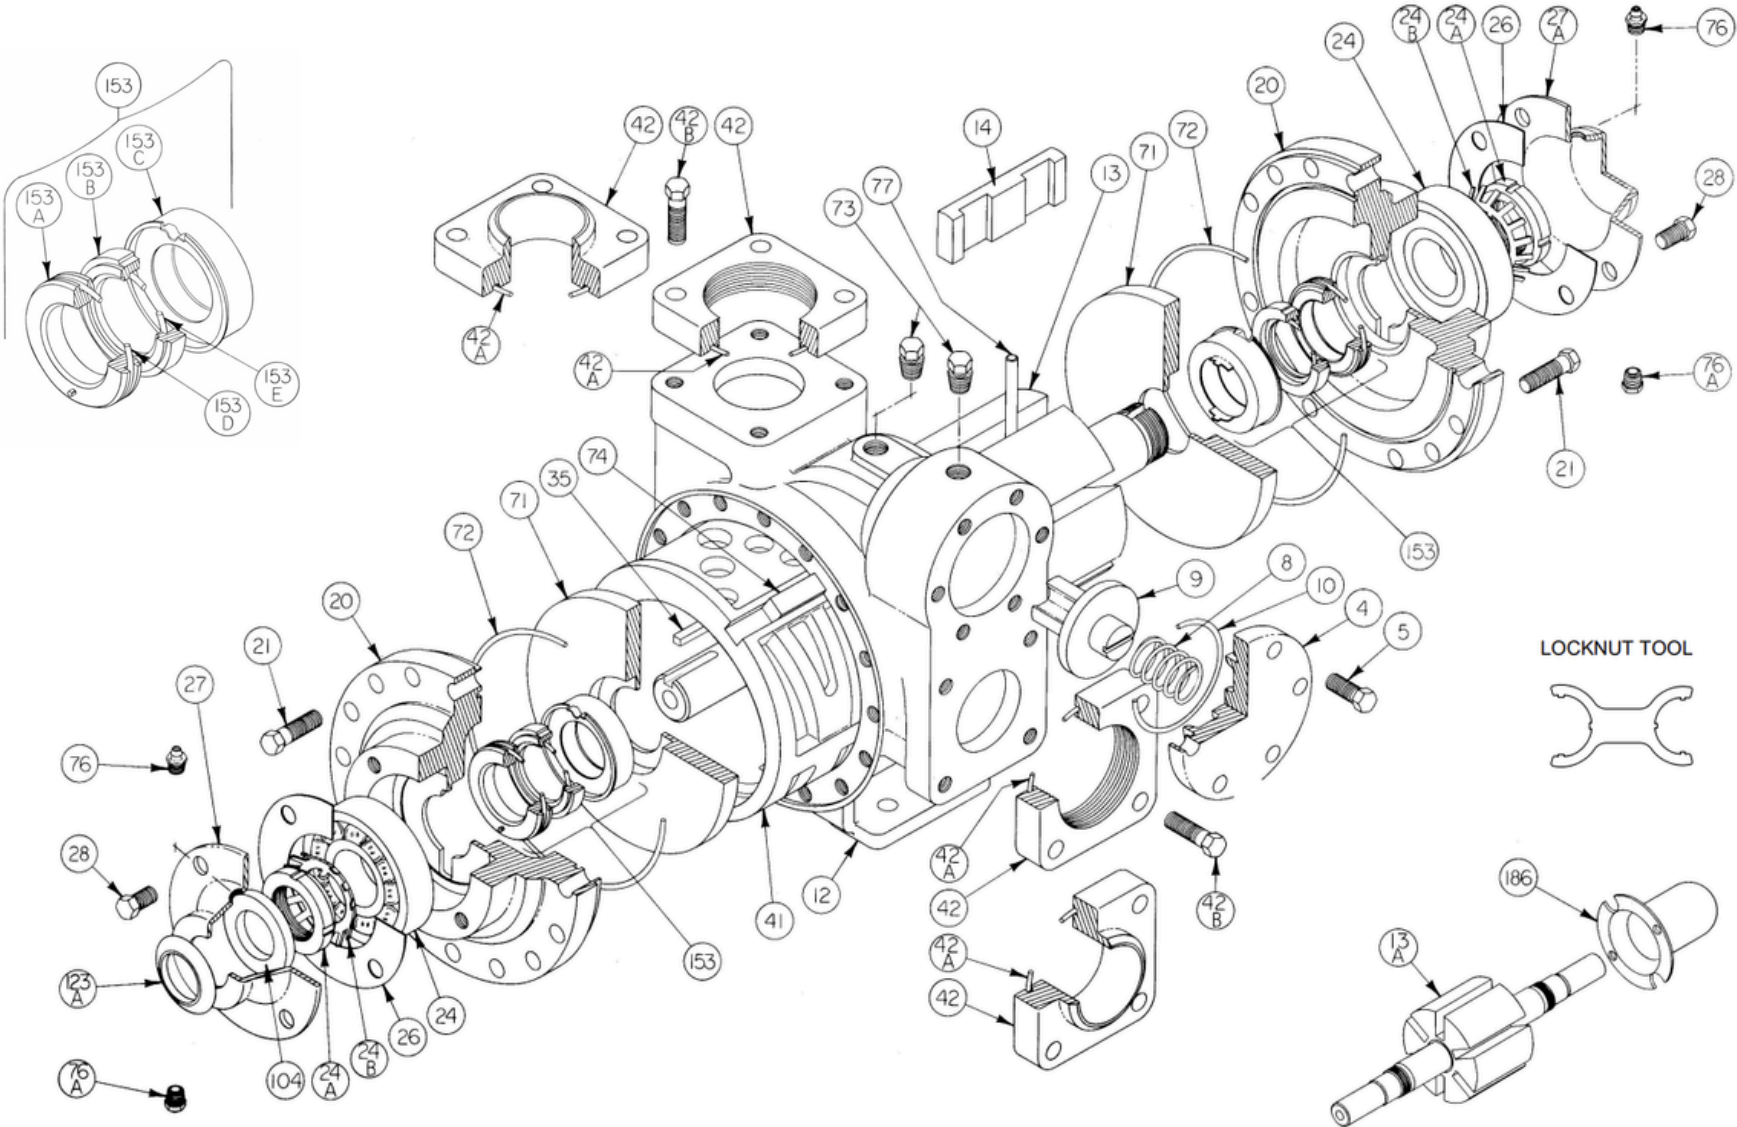

CANTIDADES POR BOMBA | Contenido de cada kit

Ref.	Pieza / componente	NO DE PARTE	Mantenimiento BLA-899226	menor	Reconstrucción BLA-899079
8	Resorte de válvula de alivio	BLA-471423	No incluye		1
10	O-ring de tapa de válvula de alivio	BLA-701919	No incluye		1
14	Paletas Duravane estándar	BLA-91419	6		6
24	Rodamiento de bolas	BLA-903522	No incluye		2
26	Junta de tapa de rodamiento	BLA-383940	No incluye		2
35	Cuña de eje de 1/4 pulg. [A]	BLA-909209	No incluye		1
42A	O-ring de brida	BLA-702004	No incluye		2
71	Disco	BLA-64412	2		2
72	O-ring del cabezal	BLA-702022	2		2
77	Varilla de empuje	BLA-123909	3		3
104	Retén de grasa [B]	BLA-331918	No incluye		2
123A	Guardapolvo [B]	BLA-701480	No incluye		2
13A	Conjunto de rotor y eje: LGLD 5 [C]	BLA-264445	No incluye		1
24A	Contratuerca de rodamiento	BLA-903521	2		2
24B	Arandela de seguridad de rodamiento	BLA-903522	No incluye		2
41	Camisa (liner)	BLA-184405	1		1
74	Cuña de camisa [D]	BLA-183991	No incluye		2
153	Sellos mecánicos	BLA-334439	2		2

NOTAS Y ALCANCE

[B] Nota 3: el kit de reconstrucción incluye 2 retenes y 2 guardapolvos para bombas de doble extremo de eje. El kit de mantenimiento menor no incluye estas piezas.

[C] El rotor/eje marcado con 2 corresponde a LGLD 5, ref. 13A. Incluye las refs. 24A y 24B: no se deben sumar como piezas adicionales al conjunto.

[A] y [D] Hay variantes para bombas anteriores a abril de 2008 (cuña de eje) y a 1995 (cuña de camisa). Confirmar según antigüedad.

Código por confirmar: se usa BLA-899226 por tu indicación. La imagen identifica mantenimiento como 898979 (2 pulg.) / 898981 (3 pulg.) y reconstrucción como 899079 (2 pulg.) / 899081 (3 pulg.). No acredita la equivalencia de 899226.

Contenido y números de parte transcritos del Excel proporcionado por el cliente. Despiece: imagen completa adjunta.

